








～電気編～

目次

電気図面を作画してみましょう

1. 図面を開く
2. 器具（オブジェクトカタログ）
3. 配線
4. 点滅回路
5. 配線条数
6. プロパティ（配線情報設定）
7. 末端省略、隠線
8. 回路番号
9. 平行寸法
10. ハンドル（寸法の変更）
11. 盤図
12. リスト（配線注記表、電気機器表）
13. ケーブルラック
14. 吊材作画
15. 材料集計
16. 名前を付けて保存


マウスの使い方

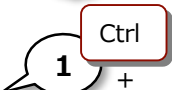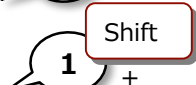- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | …指示位置をクリック（左クリック）します。 |
|  | …指示位置をマウス右ボタンでクリックします。 |
|  | …指示位置をダブルクリック（左2回クリック）します。 |
|  | …マウスを表示位置に近づけます。 |
|  | …[Ctrl]キーを押しながらクリック（左クリック）します。 |
|  | …[Shift]キーを押しながらクリック（左クリック）します。 |
|  | …マウス右ボタンをクリックしたまま移動します。 |
| 右ドラッグマウス移動 | |

1. 図面を開きましょう

Operation


開く

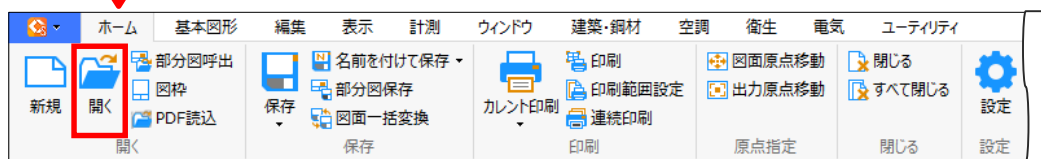

使用する図面は
Smart_40_E02_電気開
始.ZDW

① 図面を選択します

② 開く

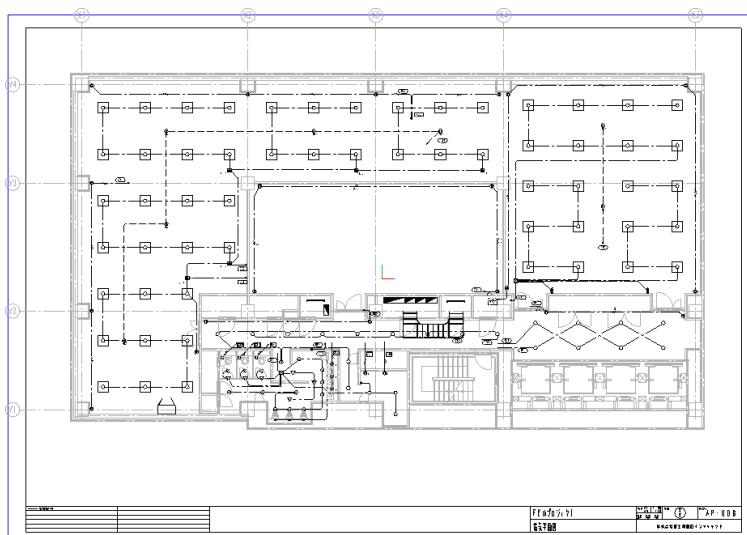



2.

器具を作画してみよう


Operation

器具(オブジェクト
カタログ)

照明器具上で右クリック「ジャンプ」

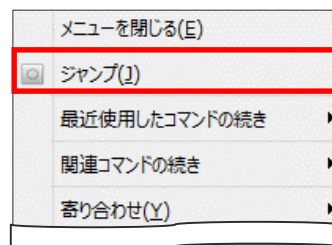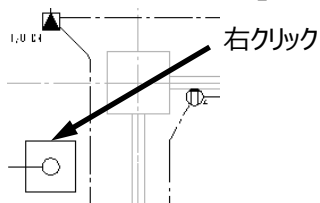


- ① 照明器具を配置します
*プリセット：電気部材(黒背景)
*配置方法：比率
*縦数：3、横数：6
*「方向指示」をOFF

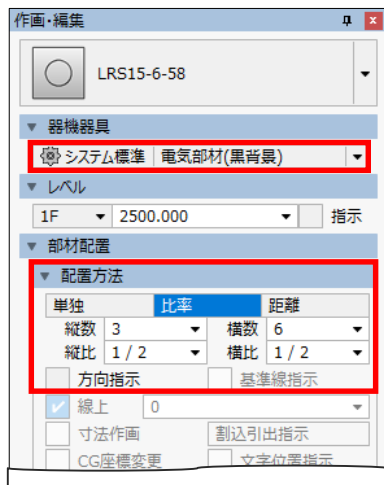


「ジャンプ」を使用すると、右クリックしたオブジェクトの情報を取得して同じ部材が作画できるように起動します。

1

- ② 対角点1を指示してください
*通り芯の交点をクリック
- ③ 対角点2を指示してください
*壁の中心線の交点をクリック
- ④ シミュレーションを行ってください
*画面上をクリック

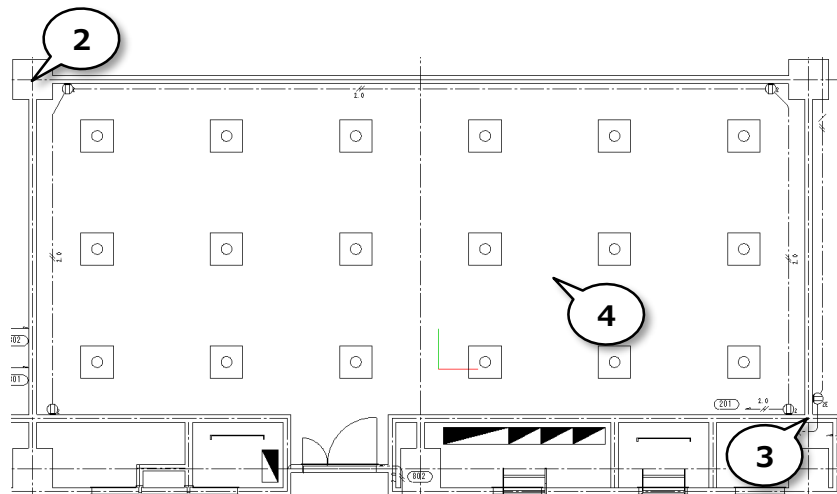

① オブジェクトカタログをクリックします



1

② 器具を選択します


*「電気機器・器具」-「【03】点滅器・スイッチ」-「スイッチ」

③ W 器具を選択します

*片切 x 2

④ 配置方法を設定をします

*配置方法：単独
*「基準線指示」をON
*点滅回路文字1：「イ」を入力
*点滅回路文字2：「ロ」を入力

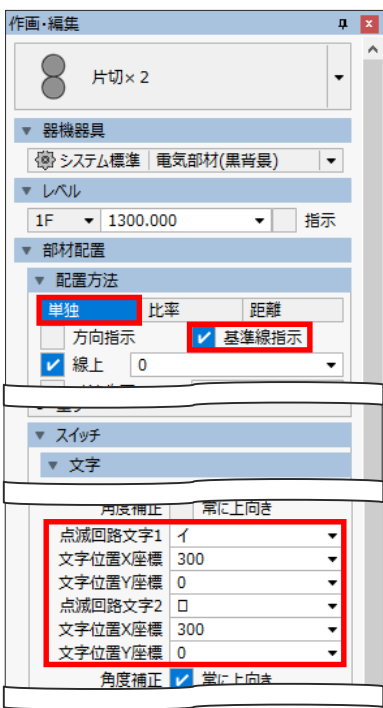

4

⑤ 基準線を指示してください

*右側の壁線をクリック


⑥ 「オブジェクト基準」「距離ピッチ」をONにします

⑦ 基準にするオブジェクトを指示してください

*壁の交点をクリック


⑧ 配置点を指示してください

*壁の交点から上側に300

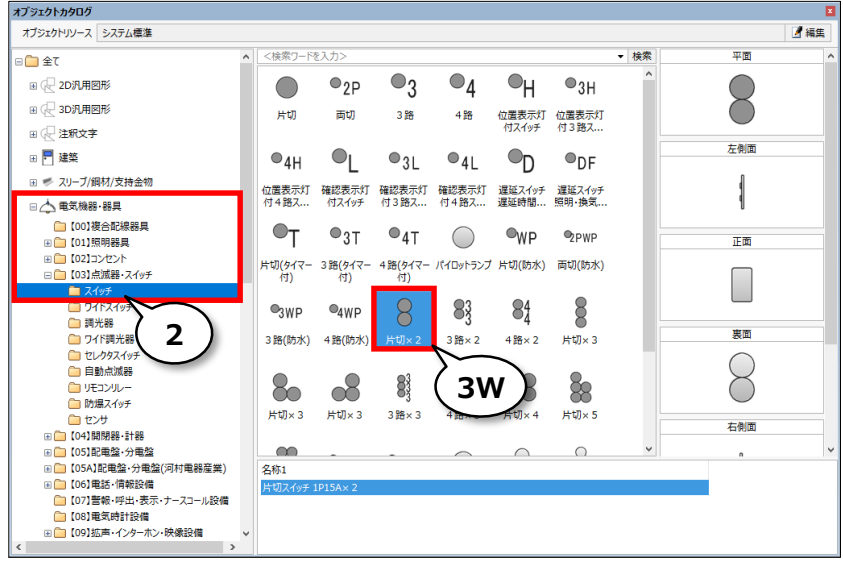


2

3W



6

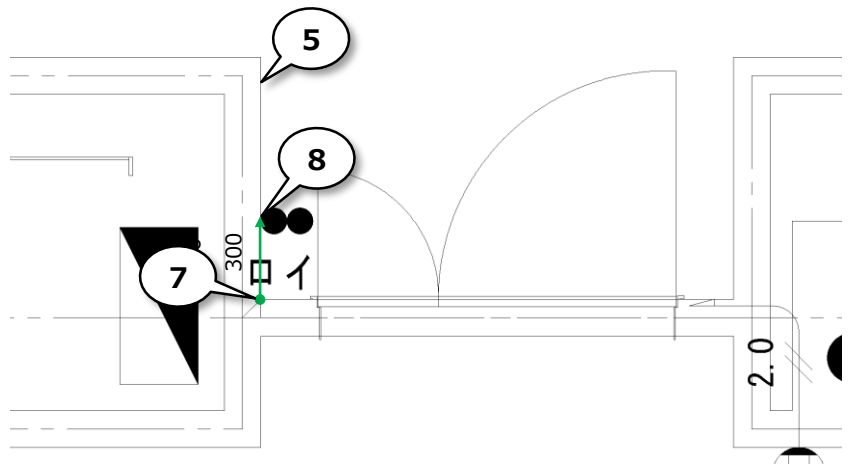


5

8

7

① オブジェクトカタログをクリックします



1

② 器具を選択します


*「電気機器・器具」-「【02】コンセント」-「コンセント（床付）」-「アップコンセント」

③ W 器具を選択します


*アップコンセント

④ 配置方法を設定をします

*「基準線指示」をOFF

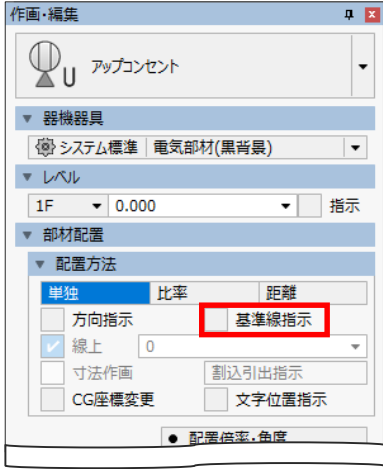

4

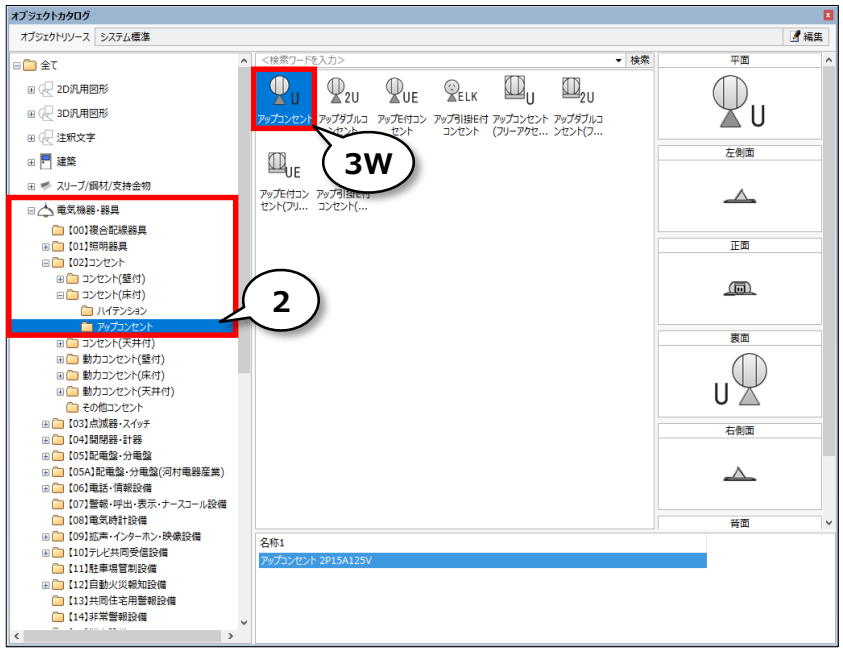

5

⑤ 「通り芯の寄り寸法」をONにします


⑥ 配置点を指示してください

*中央通り芯から左に3000、上側通り芯から下に2000


⑦ 配置点を指示してください

*中央通り芯から右に3000、下側通り芯から上に3000

⑧ 「通り芯の寄り寸法」をOFFにします

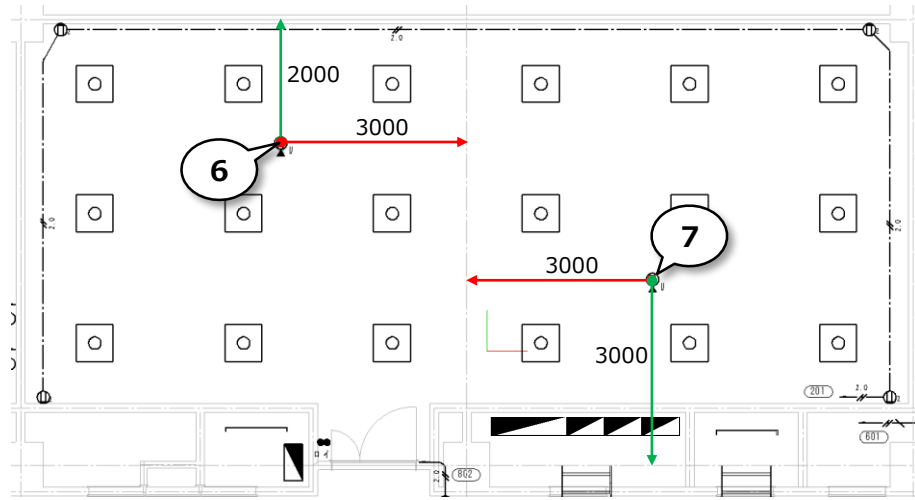

8




3.

配線を作画してみましょう


Operation

配線

配線上で右クリック「ジャンプ」

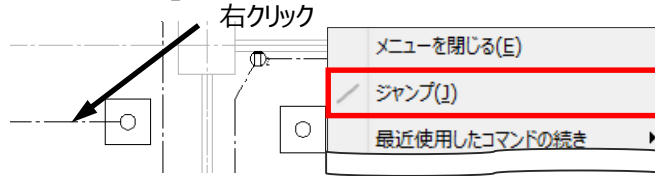


- ① 照明器具の配線を設定します
*プリセット：電気部材（黒背景）
*「一括」をON
*「機器施工方法取得」をON

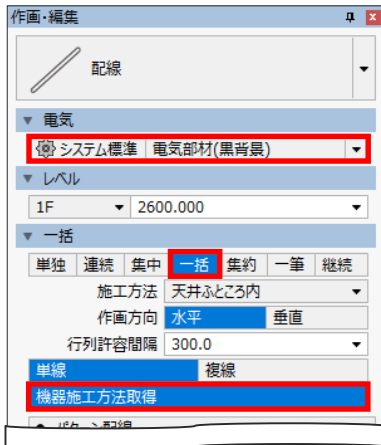

1

- ② 水平または垂直に並んだ器具を選択してください
- ③ 選択範囲の終点を指示してください
- ④ 右 選択完了
- ⑤ 配線のパターンを選択してください
*直線パターンを選択
- ⑥ 渡り配線を行う器具を指示してください
- ⑦ 渡り配線のパターンを選択してください
*直線パターンを選択

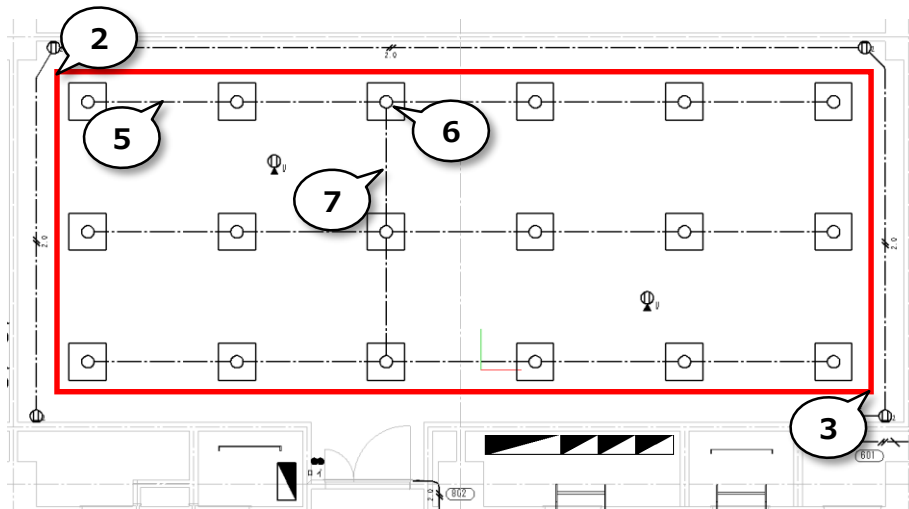

4右

右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

① 照明器具の配線を設定します

*単独



② スナップの設定をします

*「ベクトル」をON *「距離ピッチ」をOFF
*「角度ピッチ」をON

③ 1点目を指示してください

*照明器具を指示

④ 2点目を指示してください

*スイッチを指示

⑤ 配線のパターンを選択してください

*マウス位置でパターンを選択

⑥ 1点目を指示してください

*照明器具を指示

⑦ 2点目を指示してください

⑧ 3点目を指示してください

⑨ 4点目を指示してください

*分電盤を指示

⑩ 施工方法を変更します

*施工方法：床隠蔽
*「機器施工方法取得」をOFF



⑪ 1点目を指示してください

*コンセントを指示

⑫ 2点目を指示してください

⑬ 3点目を指示してください

⑭ 4点目を指示してください

*コンセントを指示


⑮ 1点目を指示してください

*コンセントを指示

⑯ 2点目を指示してください

⑰ 3点目を指示してください

*分電盤を指示

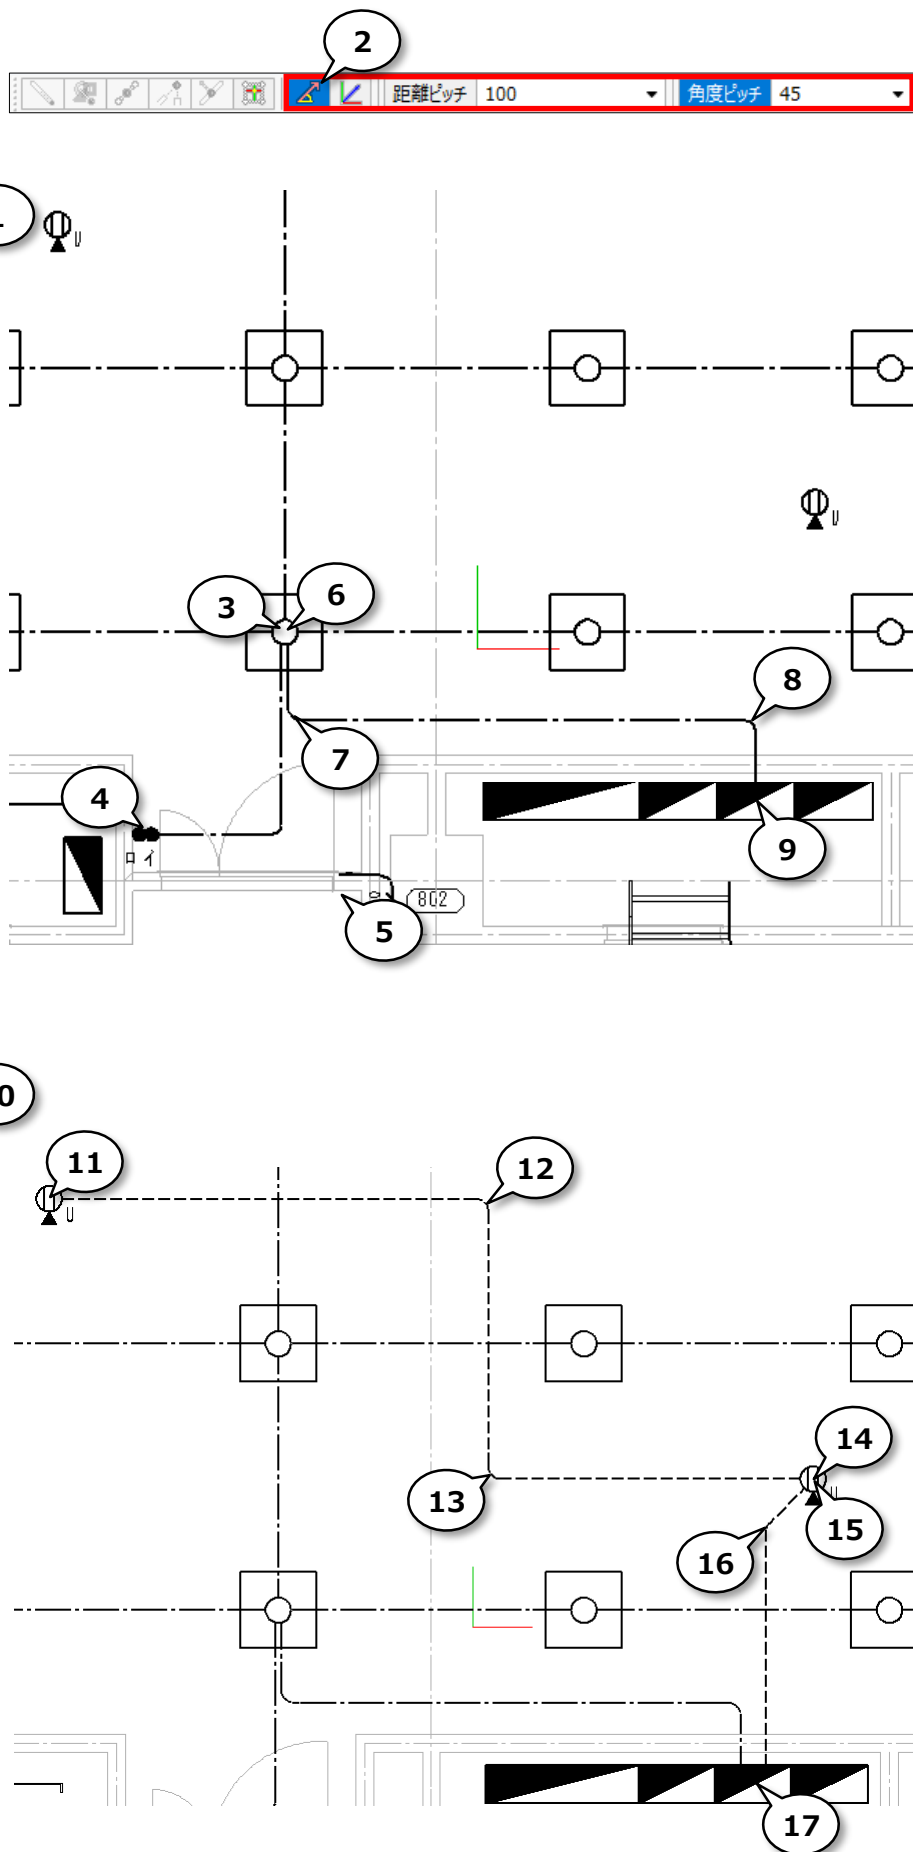


4.


照明器具に点滅回路文字を作画してみましょう

Operation





点滅回路

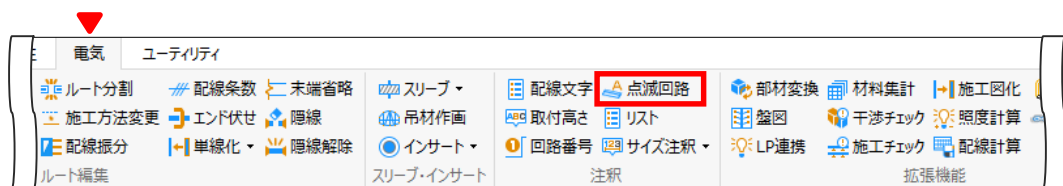

- 点滅回路を設定します
 - *「自動」をON
 - *点滅回路文字:「イ」を入力
 - *文字位置X座標: 400
 - *文字位置Y座標: -400
 - *「自動連番」をON
 - *「コンセント」をOFF

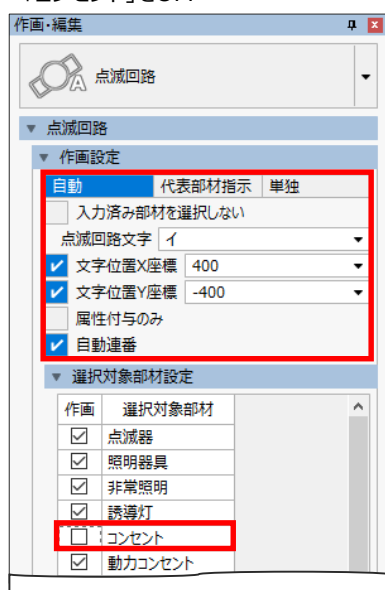


- 点滅回路文字を作画する部材を選択してください
 - *中央通り芯の左側照明器具を選択
- 選択範囲の終点を指示してください
- 右 選択完了
- 点滅回路文字を作画する部材を選択してください
 - *中央通り芯の右側照明器具を選択
- 選択範囲の終点を指示してください
- 右 選択完了

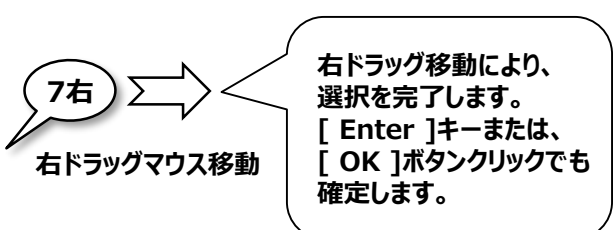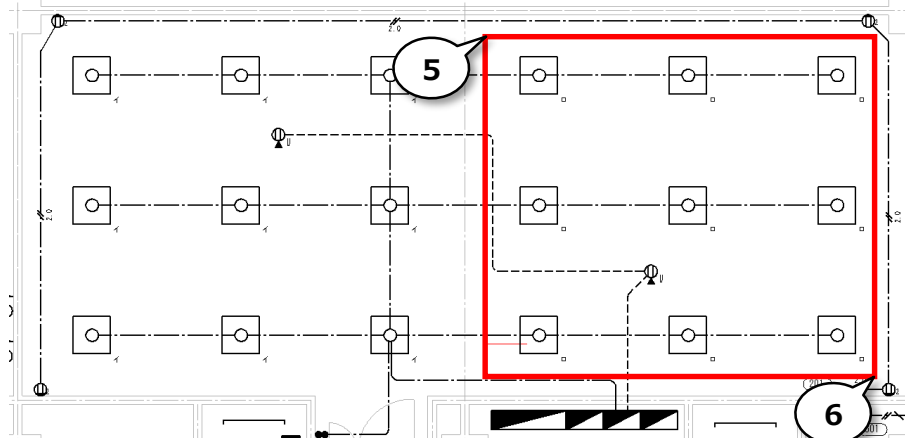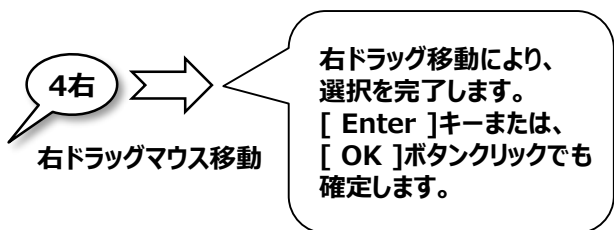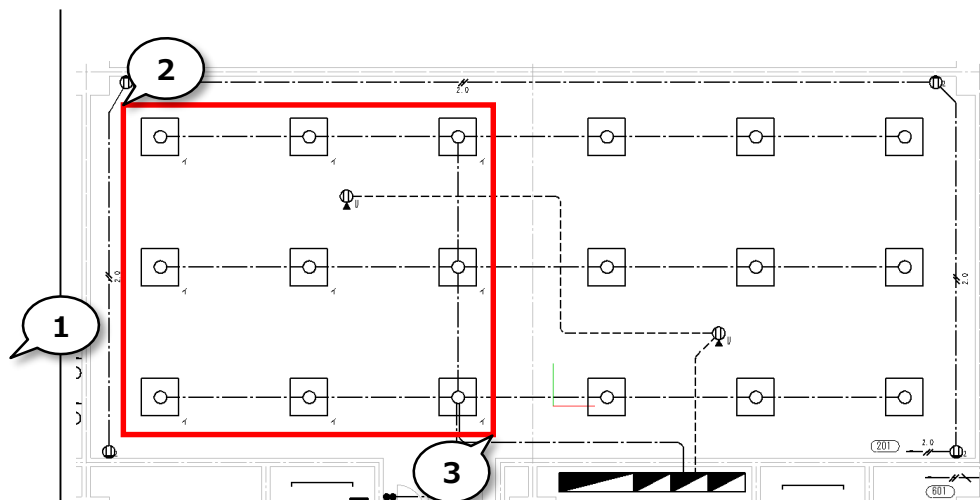


点滅回路の作画設定

点滅回路では作画モードを「自動」、「代表部材指示」、「単独」から選択します。

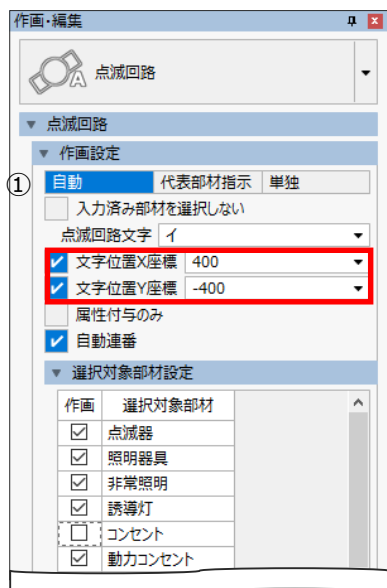



①「自動」の場合

選択した電気部材に対して、パネルで設定した位置に点滅回路文字を作画します。点滅回路文字の作画位置は、器具の配置点から「文字位置X座標」、「文字位置Y座標」で設定した位置になります。

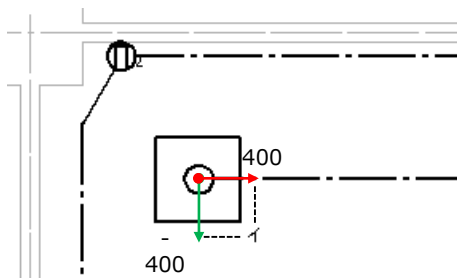

②「代表部材指示」の場合

一括で電気部材を選択し、代表部材に対してマウスで点滅回路文字位置を指示します。（マウスで指示した位置に点滅回路文字が作画されます。）

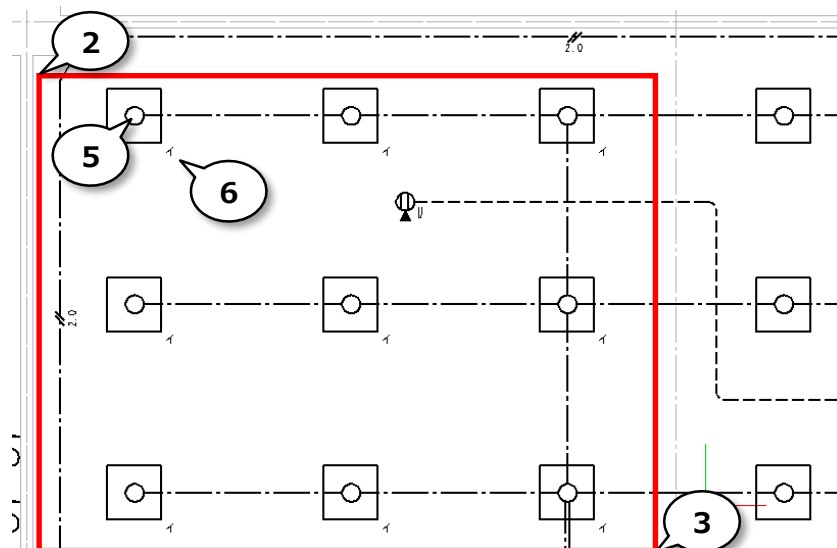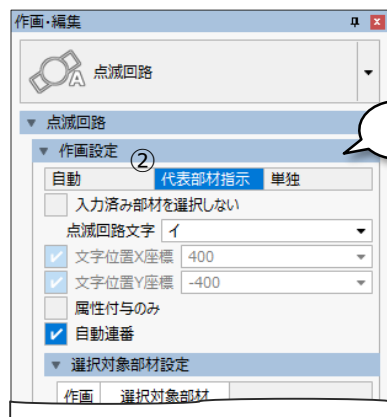


4右
右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

③「単独」の場合

単独で指示した電気部材に対して、マウスで点滅回路文字位置を指示します。

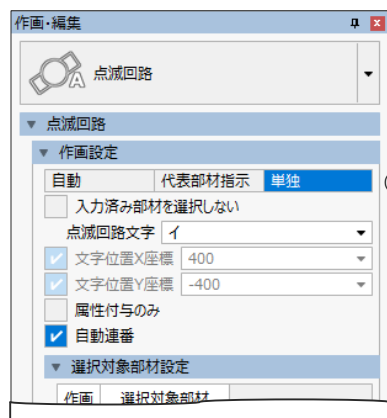


5.

配線に条数を作画しましょう


Operation

配線条数

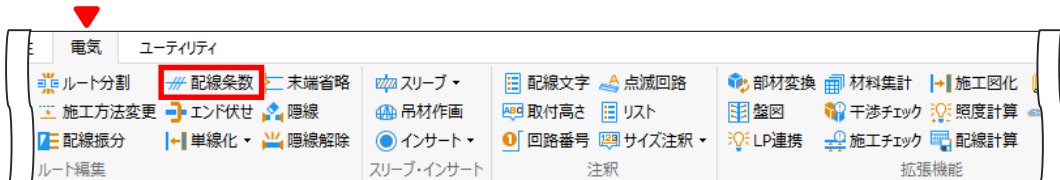


① 配線条数記号を設定します

- *処理方法：一括
- *「条数自動計算」をON
- *条数が2本と計算された配線への条数作画設定
設定：全ての配線に作画しない

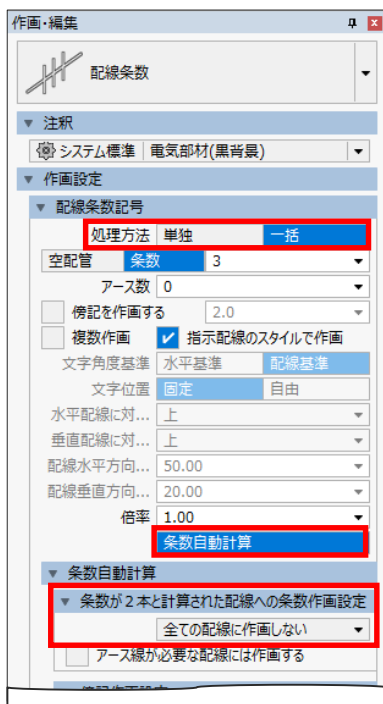

② 配線条数記号を自動計算する部材を指示してください

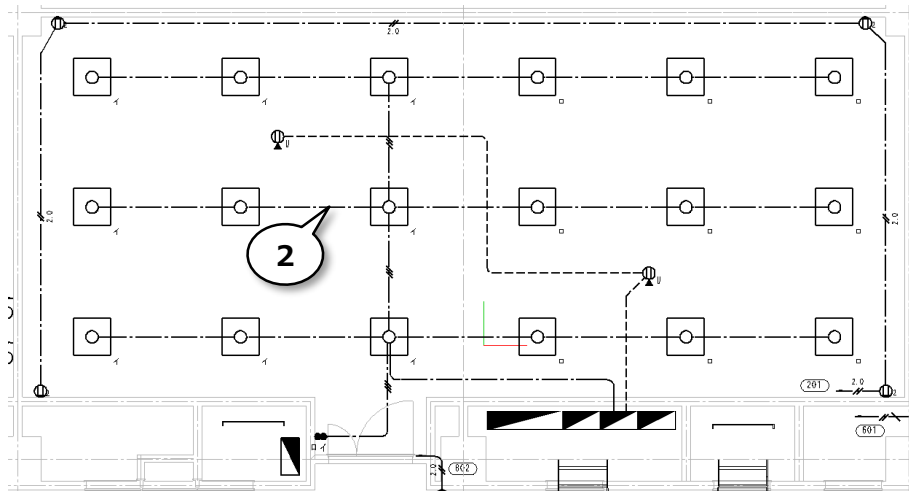


6. プロパティを設定しましょう

Operation

プロパティ


ガイドメッセージ上で右クリックし、全てのコマンドを終了

右クリック





- ① 条数3本の配線情報を変更します
*条数3本の配線をクリック
- ②③ [Ctrl]を押したまま条数3本の配線を追加します

- ④ 「配線文字列」を設定します
*配線文字1:「詳細」をクリック

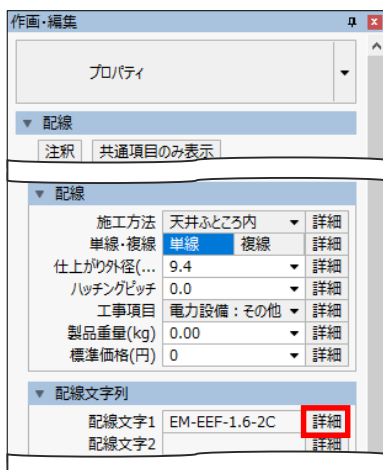

- ⑤ 「配線文字詳細」を設定します
*配線の「選択」をクリック

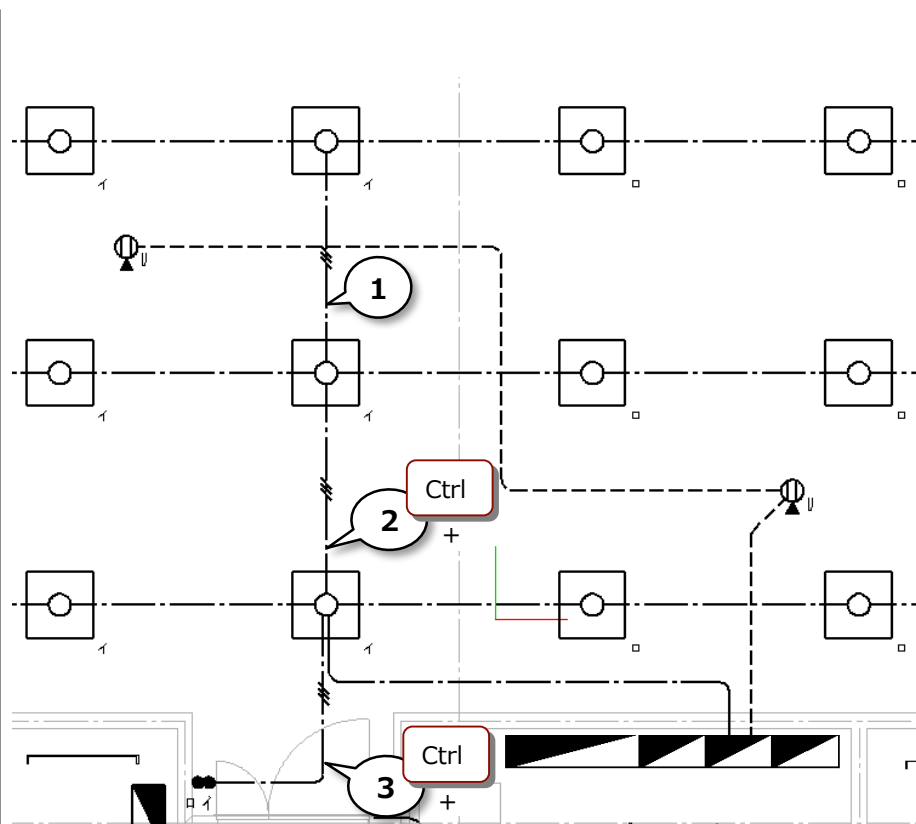
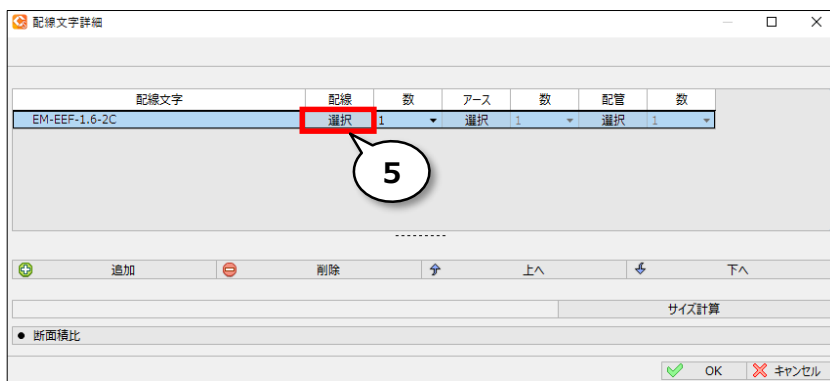


4

① 配線を選択します
*「EM-EEF-3C」


② W 名称1を選択します
*「EM-EEF-1.6-3C」

③ OK

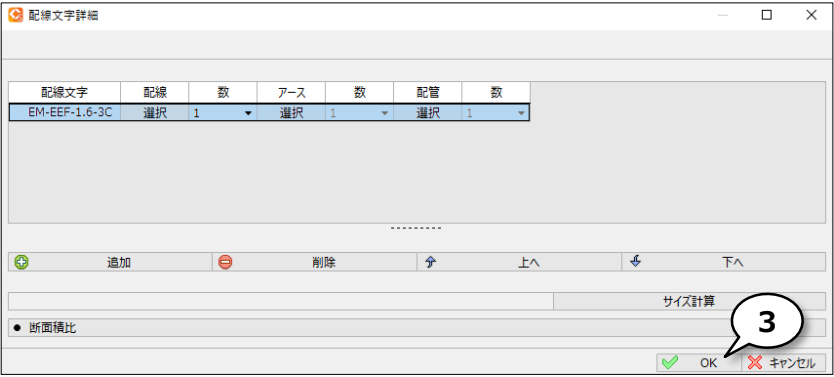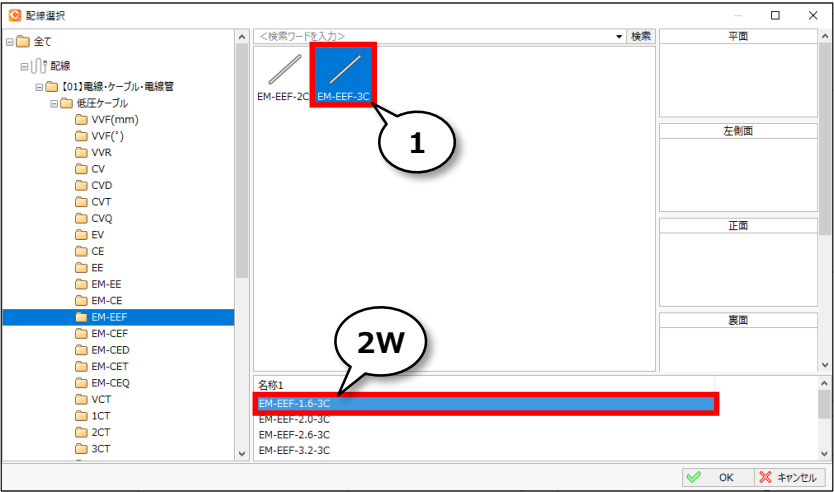


Operation

末端省略

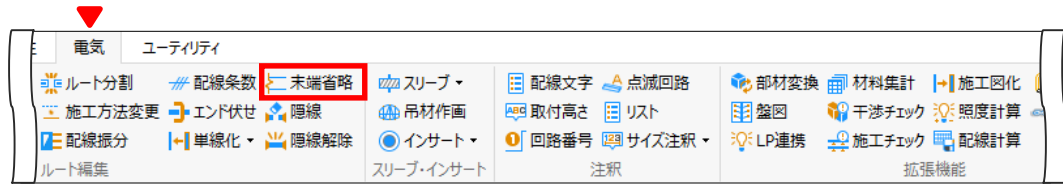

① 末端省略を設定します

*指示方法：点

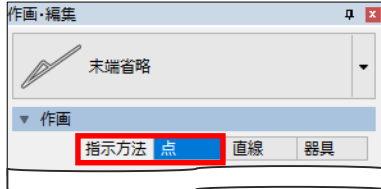

② 作画位置を指示してください

*照明器具から分電盤への配線を指示

③ 作画方向を指示してください


*省略しない配線側をクリック

④ 作画位置を指示してください

*コンセントから分電盤への配線を指示


⑤ 作画方向を指示してください

*省略しない配線側をクリック

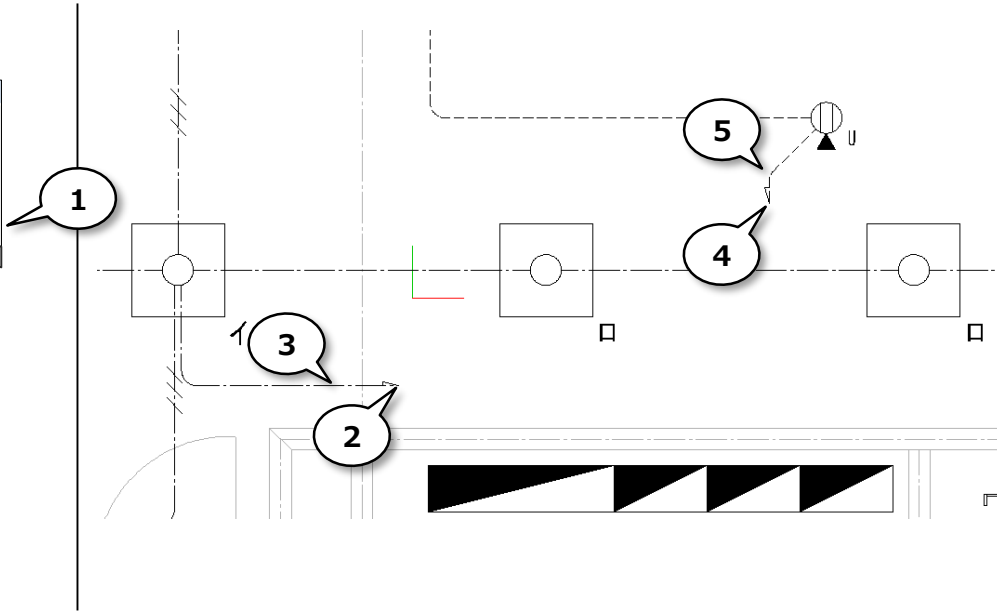


Operation

隠線

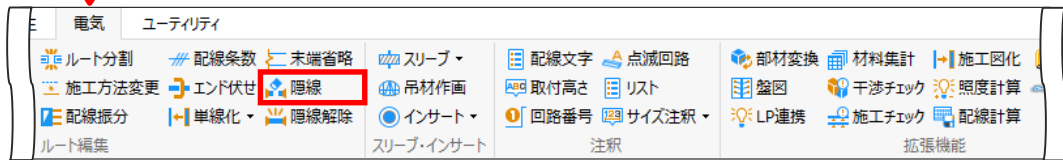

⑥ 隠線を設定します


*処理種別：一括

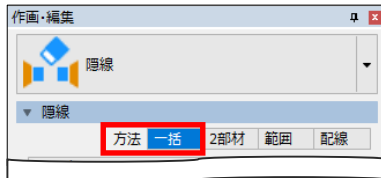

⑦ 部材を選択してください

⑧ 選択範囲の終点を指示してください

⑨ 右 選択完了

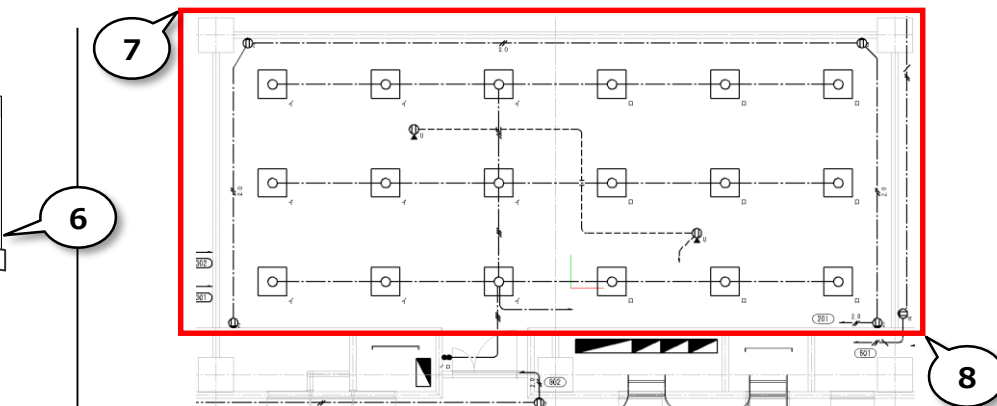

9右
右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

8.


回路番号を設定しましょう

Operation


回路番号



- ① 回路番号を設定します
*回路番号：「101」を入力
*タイプ：無し

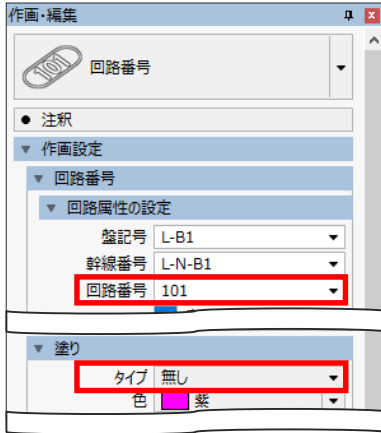



- ② 選択方法を「トレース」に変更します
- ③ トレースの開始オブジェクトを指示してください
- ④ 右 選択完了
- ⑤ 回路番号を作画する位置を指示してください

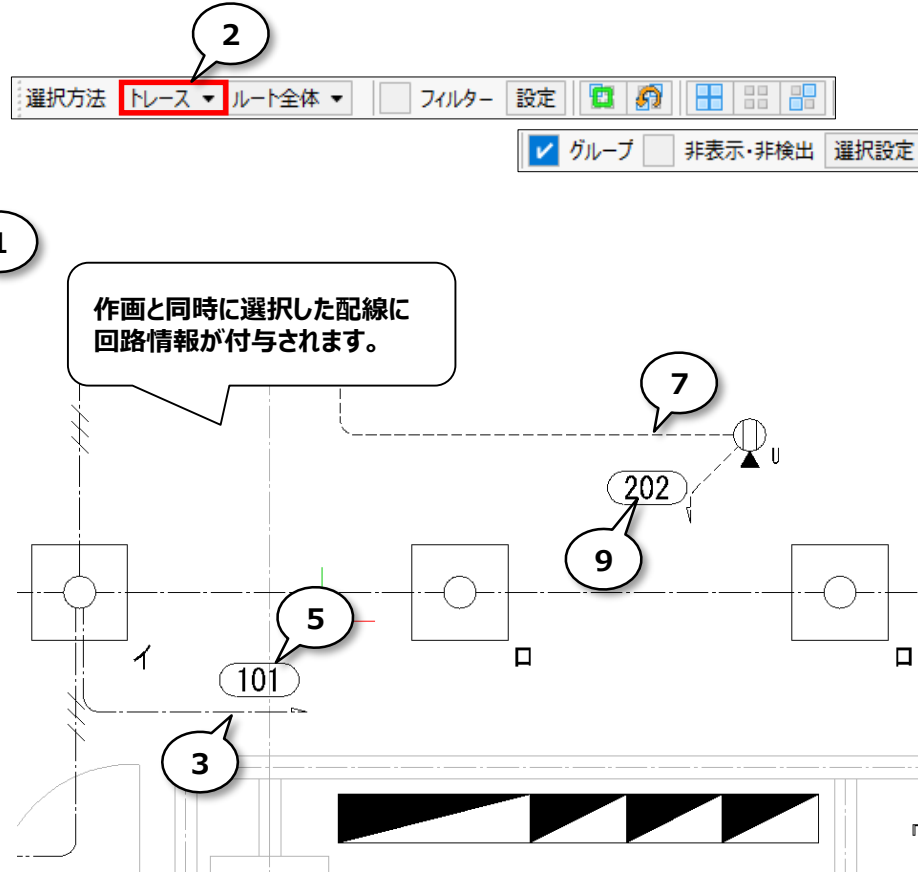

- ⑥ 回路番号を設定します
*回路番号：「202」を入力
*負荷種別(電灯設備)：コンセント



- ⑦ トレースの開始オブジェクトを指示してください
- ⑧ 右 選択完了
- ⑨ 回路番号を作画する位置を指示してください

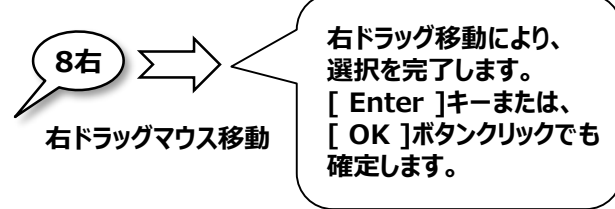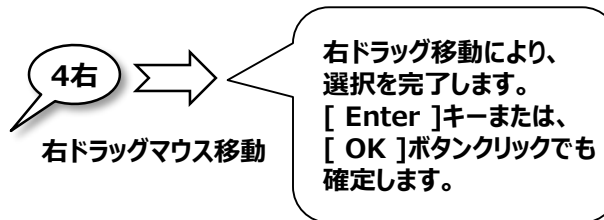


9.


寸法を作画しましょう

Operation



平行寸法

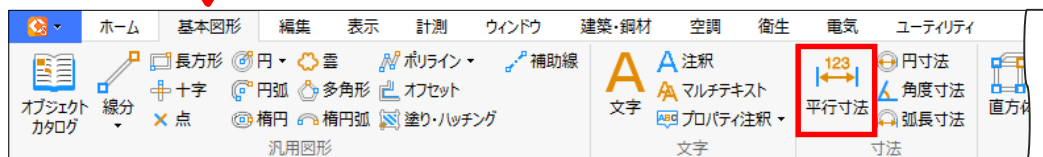

- ① 作画設定をします
*プリセット：電気部材（黒背景）
*作画方法：一括
*作画方向：水平
*「機器」「ルート（ストレート）」をON

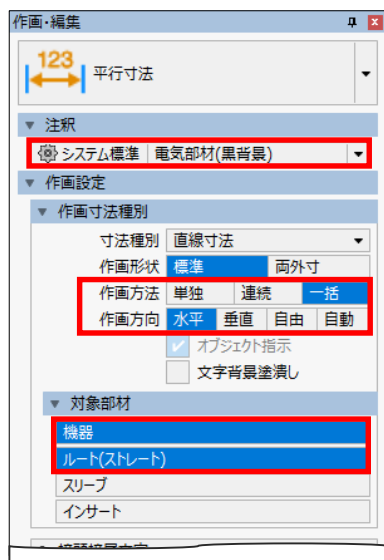

- ② 1点目を指示してください
*X2とY3の交点をクリック
- ③ 2点目を指示してください
*X4とY3の交点をクリック
- ④ 選択方法を「四角」に変更します
- ⑤ オブジェクト（範囲）を指示してください
*コンセントのみを選択
- ⑥ 選択範囲の終点を指示してください
- ⑦ 右 選択完了
- ⑧ 寸法位置を指示してください

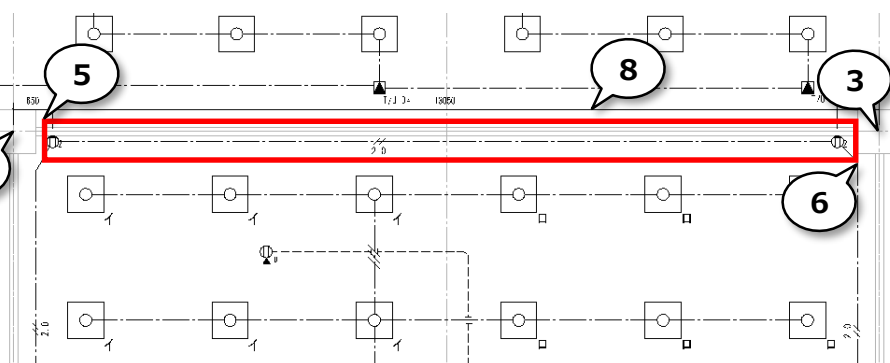

7右

右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。


10. 寸法値を変更して器具を移動しましょう

Operation



ハンドル

ガイドメッセージ上で右クリックし、全てのコマンドを終了

右クリック




- ① 寸法を選択します
*寸法線上をクリック
- ② 寸法値を選択をします
*ノートマークをクリック
- ③ 寸法値を設定します
*「寸法値で部材を移動する（連動情報保持）」をON
*寸法値入力（数字）：「700」を入力
- ④ OK
- ⑤ 伸縮方向を指示します
*寸法値の伸縮側をクリック

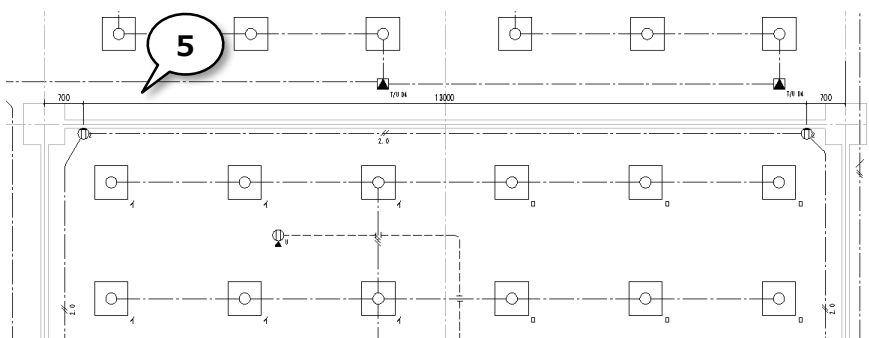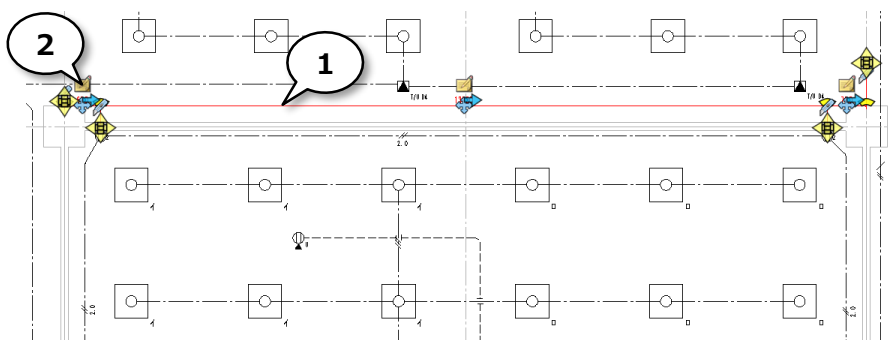


11. 盤図を作画しましょう

Operation


盤図

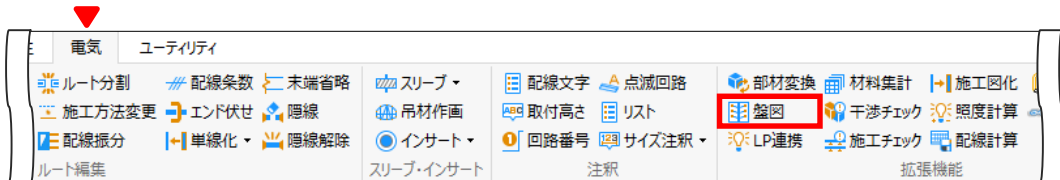

- ① 盤図を設定します
*「保存確認」をOFF
*電気方式を表示：する
*電圧枠を表示：する
*容量枠を表示：する

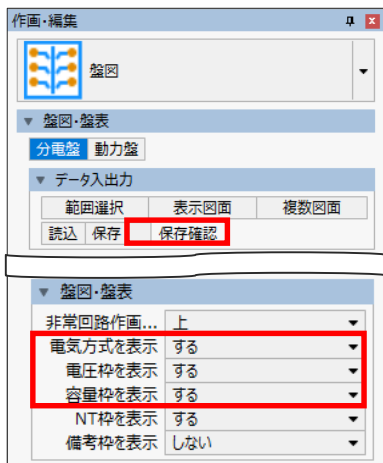

- ② データ入出力を選択します
*図面：「表示図面」をクリック

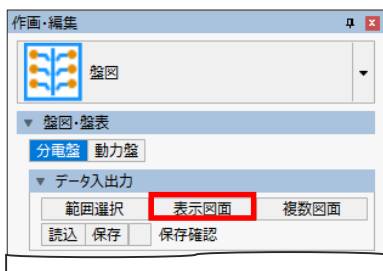

- ③ 右 選択完了

- ④ レイヤーを設定します
*「電気設備」-「注釈」-「一般注釈」

- ⑤ 盤図の配置点を指示してください

1

2


3右

右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

電気設備 ▶ 注釈 ▶ 一般注釈

4

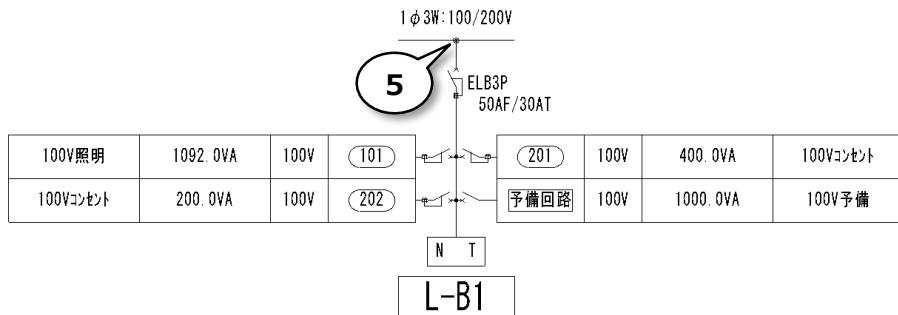

12.

配線注記表、電気機器表を作画しましょう

Operation

リスト




配線注記表を作画します。

- ① リストのフォーマットを読み込みします
*インストール後、初めて使用する場合はこの操作は不要です



- ② 「配線注記表.LMY」を選択します

- ③ 開く

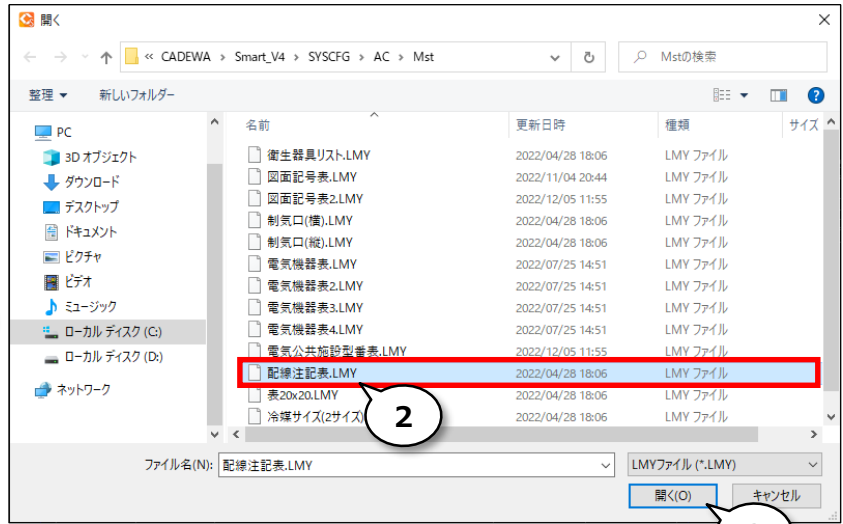


- ④ 「行高・列幅設定」「条数形状」を設定します

*行高の作画基準：設定
*行高設定：300
*列幅の作画基準：文字




- ⑤ リストにする対象部材を取込みします
*「取込」をクリック

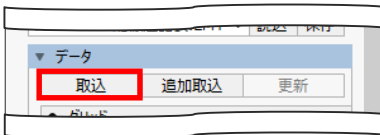

- ⑥ 対象部材を選択してください
*図面全体(器具)を選択

- ⑦ 選択範囲の終点を指示してください

- ⑧ 右 選択完了

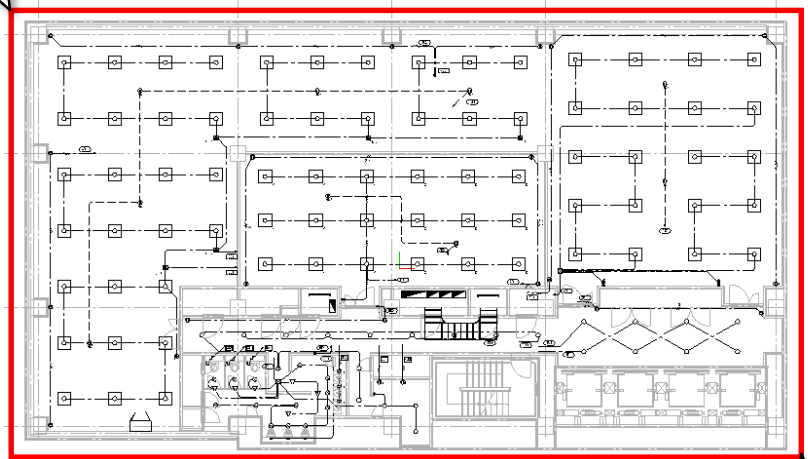

8右

右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

- ① 取り込んだ内容を確認します
*「▼」をクリック



1

- ② 作画するリストの内容を設定します
*床隠蔽「EM-EEF-1.6.2C」をOFF

	作画	形状	名称	備考
1	<input type="checkbox"/>		事務室1	
2	<input type="checkbox"/>		CH=2700	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	(特記事項)		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	図中特記なき記号は下記による。		
5	<input type="checkbox"/>	タイトル部 3		
6	<input type="checkbox"/>	タイトル部 4		
7	<input type="checkbox"/>	タイトル部 5		
8	<input checked="" type="checkbox"/>	部材形状	部材名称	備考
9	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-2C	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-2Cx2	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-3C	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-3Cx3	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-2.0-2C	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-2.0-2C	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-2.0-2C E1.6	
16	<input checked="" type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-3C	
17	<input type="checkbox"/>	-----	EM-EEF-1.6-2C	

2

- ③ 作画位置を指示してください

3

(特記事項)		
図中特記なき記号は下記による。		
部材形状	部材名称	備考
-----	EM-EEF-1.6-2C	
-----	EM-EEF-1.6-2Cx2	
-----	EM-EEF-1.6-3C	
-----	EM-EEF-1.6-3Cx3	
-----	EM-EEF-2.0-2C	
-----	EM-EEF-2.0-2C	
-----	EM-EEF-2.0-2C E1.6	
-----	EM-EEF-1.6-3C	



配線注記表作画時の情報付与

配線注記表を作画すると同時に配線に情報がセットされます。
配線注記表に合致しない情報を配線に与えたい場合は配線文字を作画して個別に情報を設定します。

電気機器表を作画します。

- ① リストのフォーマットを読み込みます



- ② 「電気機器表.LMY」を選択します

- ③ 開く

- ④ リストにする対象部材を取込みします
*「取込」をクリック





- ⑤ 対象部材を選択してください
*図面全体(器具)を選択

- ⑥ 選択範囲の終点を指示してください

- ⑦ 右 選択完了

- ⑧ 作画位置を指示してください

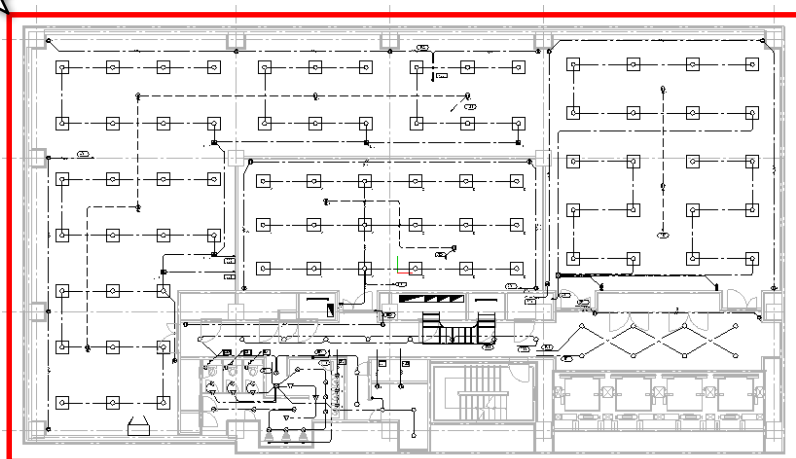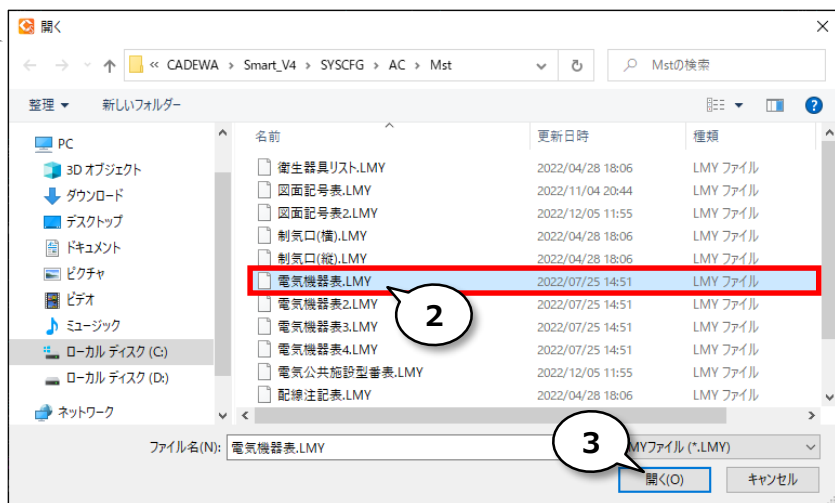

7右
右ドラッグマウス移動

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

8

(特記事項)
図中特記なき記号は下記による。

部材形状	部材名称	図面記号	取付高さ	数量	備考
	電灯分電盤 (自立・両開)		0	1	
	電灯分電盤 (自立・片開)		0	4	
	操作盤 (自立・両開)		0	1	
	ブルボックス (さび止め・平ふた 100×100×100)		2500	1	
	ブルボックス (さび止め・平ふた 100×100×100)		2445	3	
	ブルボックス (さび止め・平ふた 100×100×75)		2500	1	
	ブルボックス (さび止め・平ふた 300×300×300)		2500	1	
	LED LRS1-LRS1-400LM		2500	14	
	LED LRS1-1R-1600LM		2500	22	
	LED 増設天井灯 (LRS15-6-58)		2500	75	
	D01-A		2500	6	
	T/0付リモコンリレー両開(4回路)		2500	5	
	セレクタスイッチ (3回路)		1300	1	
	片開スイッチ 1P15A		1300	1	
	片開スイッチ 1P15A×2		1300	1	
	3線スイッチ 2P15A×3		1300	2	
	アップコンセント 2P15A125V		0	9	
	アースターミナル付コンセント 2P15A×1ET付		300	5	
	アースターミナル付ダブルコンセント 2P15A×2ET付		300	3	
	ダブルコンセント 2P15A×2		300	8	
	接地ダブルコンセント 2P15A×2付		300	11	



13. ケーブルラックを延長しましょう

Operation


ケーブルラック

ケーブルラック上で右クリック「ジャンプ」

右クリック

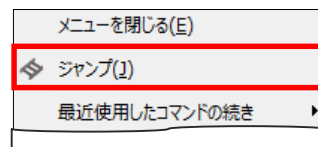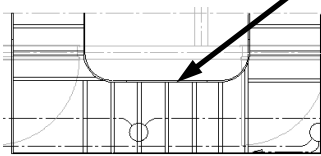


- ① ケーブルラックを設定します
*「接続する」をON
*エルボ角度：45.0
*形状：外直角L形分岐ラック

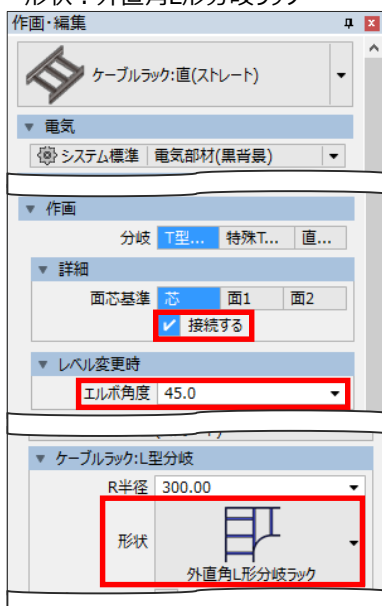



- ② 始点を指示してください
*ケーブルラックをクリック
- ③ 継続点を指示してください

- ④ レベルを変更します
*レベル：3500


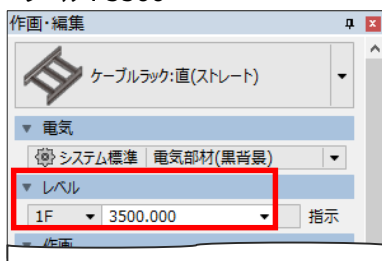


- ⑤⑥ 継続点を指示してください

- ⑦ 操作パネルを切り替えます
- ⑧ 「正面」に切替えます
*「前」をクリック
- ⑨ W 終了点を指示します
- ⑩ 「平面」に切替えます
*「上」をクリック

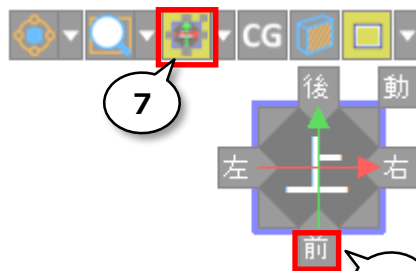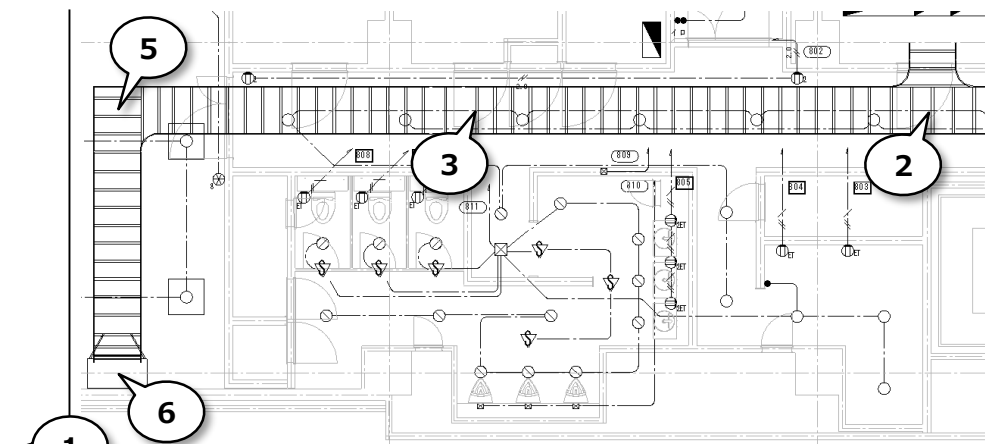

〈正面〉

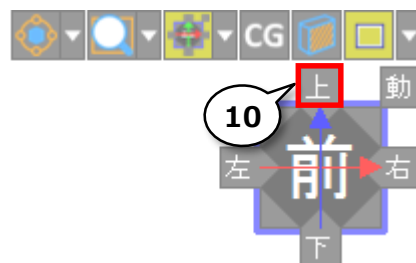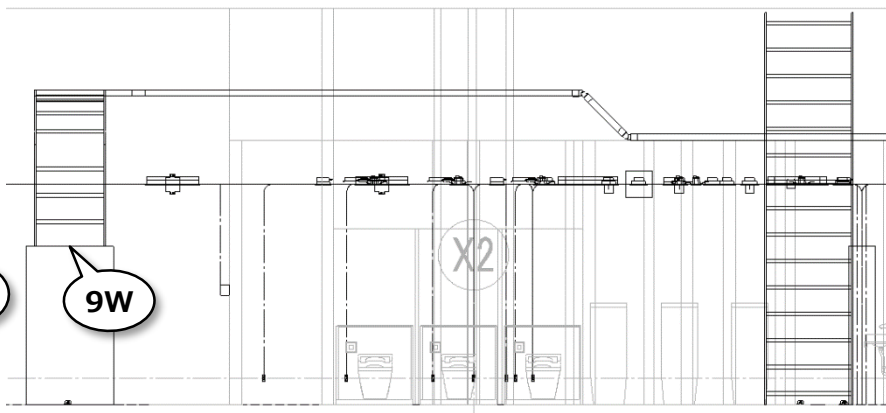


14.


ケーブルラックに吊り材を作画しましょう

Operation


吊材作画

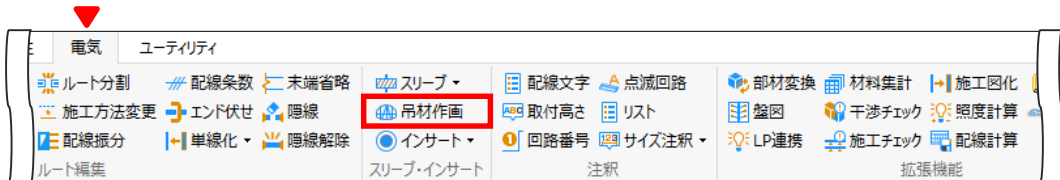

- 吊材作画を設定します
*プリセット：電気部材(黒背景)
*処理設備：電気
*処理方法：一括
*吊基準レベル：4500

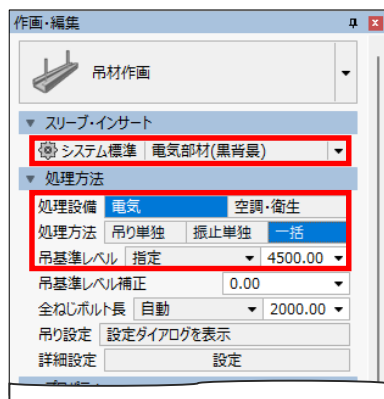


- 選択方法を「トレース」に変更します
- トレースの開始オブジェクトを指示してください
- 右 選択完了

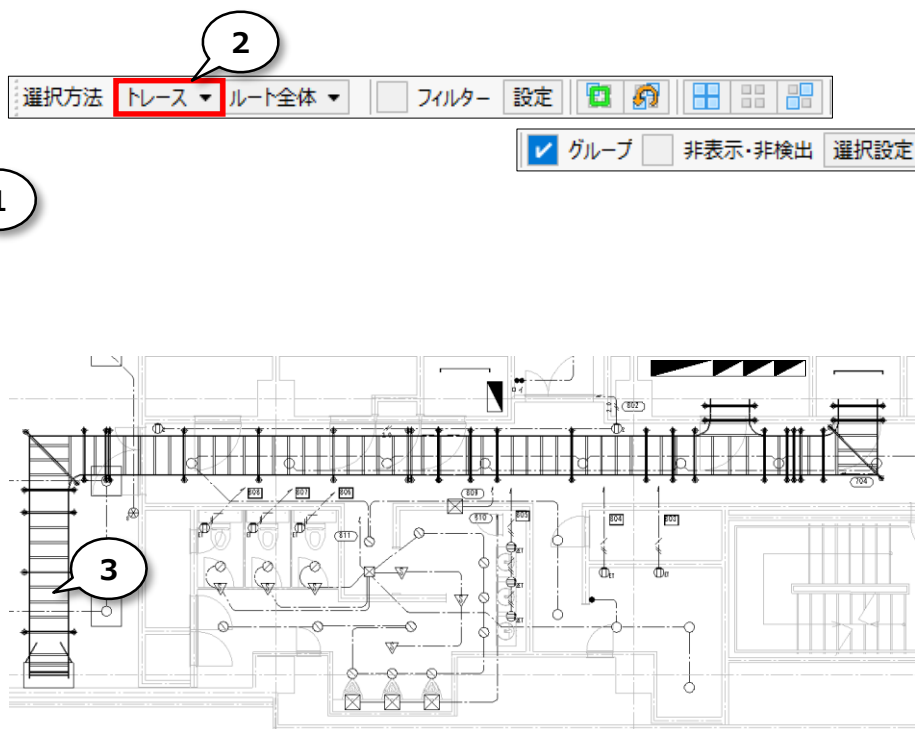

- 右
右ドラッグマウス移動
右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

コマンドを終了します。

- 右 ガイドメッセージ上で右クリックしてください




5右


15. 材料を集計してみましょう

Operation


材料集計

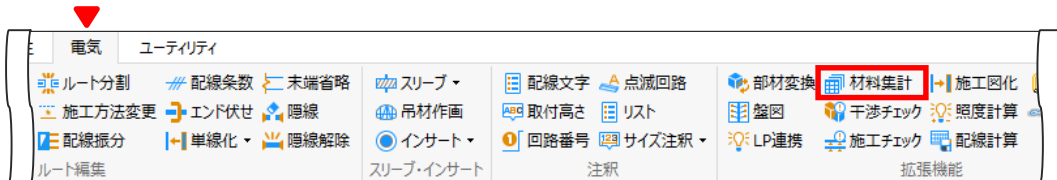

- ① 集計のフォーマットを設定します
*フォルダを選択

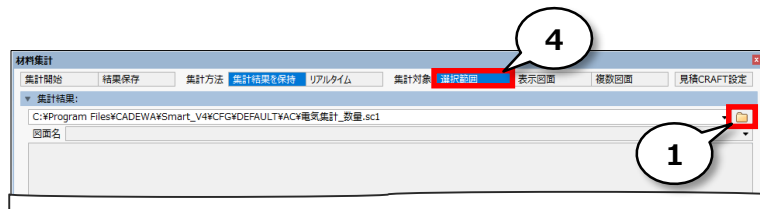

- ② ファイルを選択します
*電気集計_数量.sc1

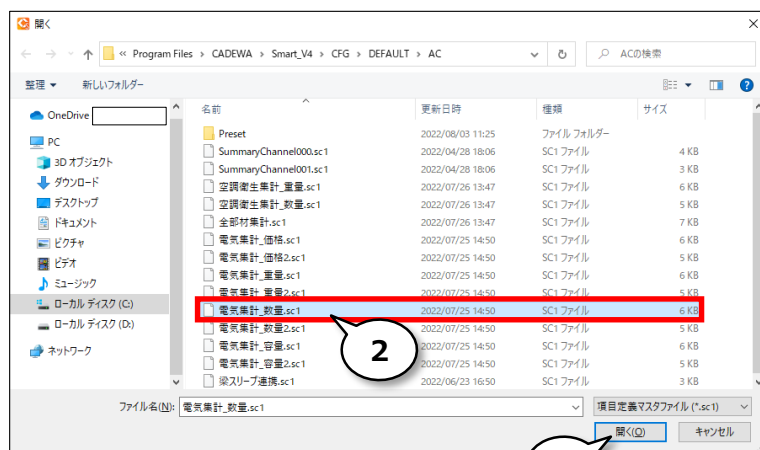


- ③ 開く


- ④ 集計対象を設定します
*集計対象：選択範囲

- ⑤ 選択方法を「四角」に変更します

- ⑥ 集計範囲を選択してください



- ⑦ 選択対象の終点を指示してください

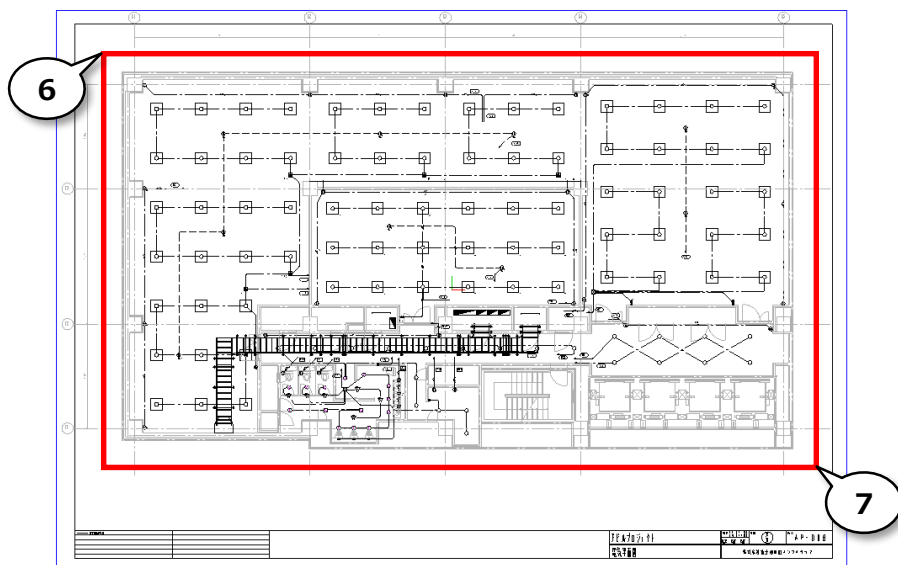

① 配線長さの拾い方法を設定します
*「実長」をON

② 「集計開始」をクリックします

③ 「結果保存」をクリックします

④ ファイル名を入力します
*電気材料集計.xlsx

⑤ 保存



配線長さの拾い方法

配線長さの拾い方法は次の中から選択できます。




- ①実長 実際に作画されている配線の実長で算出します。
- ②平面長 実際に作画されている配線の平面での見た目長さで算出します。
- ③最長 実際に作画されている配線の始点・終点を平面に投影し、直角で結んだ平面の長さで算出します。
- ④最短 実際に作画されている配線の始点・終点を平面に投影し、直線で結んだ平面の長さで算出します。
- ⑤余長を拾う チェックONすると、算出された長さに、プロパティで設定されている「余長」を追加します。
- ⑥高さを拾う チェックONすると、算出された長さに配線の立上り/立下り部分の長さを追加します。ただし、「実長」で算出する場合は、算出済みのため、チェックの状態に関わらず追加されません。

16. 図面を保存してみましょう

Operation

名前を付けて
保存

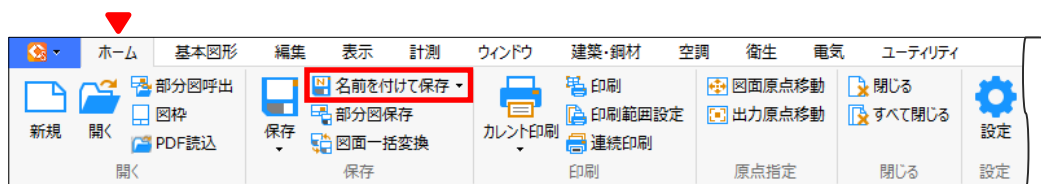

- ① ファイル名を入力します
*Smart_40_E02_電気終了.ZDW

- ② 保存

